NAVIGATION Navegación / Navigation

UP ARROW
Press to scroll up in menu options
FLECHA HACIA ARRIBA
Oprima para desplazarse hacia arriba por las opciones del menú.
FLÈCHE HAUT
Appuyez sur elle pour faire défiler vers le haut dans le menu « Options »

MENU / SELECT
- Press to open the menu
- In menu, press to select highlighted option
- Hold to exit menu

MENÚ/SELECCIONAR
- Oprima para abrir el menú.
- En el menú, oprima para seleccionar la opción resaltada.
- Sostenga para salir del menú

MENU / SÉLECTIONNER
- Appuyez sur lui pour ouvrir le menu
- Dans le menu, appuyez pour sélectionner l'option mise en surbrillance
- Maintenez pour abandonner le menu

DOWN ARROW
Press to scroll down in menu options
FLECHA HACIA ABAJO
Oprima para desplazarse hacia abajo por las opciones del menú.
FLÈCHE BAS
Appuyez sur elle pour faire défiler vers le bas dans le menu « Options »

POWER
- Hold to power on / off
- Double tap to turn the audio on / off

POTENCIA
- Sostenga para encender/apagar.
- Toque dos veces para encender/apagar el audio.

ALIMENTATION
- Maintenez pour allumer / éteindre
- Appuyez deux fois pour activer / désactiver l'audio

PIN MODE
- Press to PIN your target at the current measurement
- Double tap to flip current PIN to reverse measurement
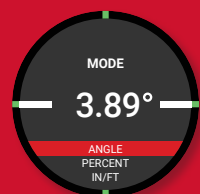- Hold to open the PIN Menu

DE FIJACIÓN
- Presione para asignar un PIN a su objetivo en la medida actual.
- Toque dos veces para cambiar el PIN actual a la medida inversa.
- Sostenga para abrir el Menú de fijación.

MODE ÉPINGLE
- Appuyer pour définir un PIN pour votre cible avec la mesure actuelle.
- Toucher deux fois pour changer le PIN actuel pour la mesure inverse
- Maintenez pour ouvrir le menu d'épingle.

MENU GUIDE Guía del menú / Guide du menu

MODE

MODE
3.89°
ANGLE
PERCENT
IN/FT

Use to change the measurement type.
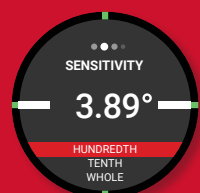Choose from angle, percent, in/ft, and mm/m.
MODO—utilice para cambiar el tipo de medida.
Cambie de ángulo, porcentaje, in/ft y mm/m.
MODE—conçu pour changer le type de mesure.
Changez l'angle, le pourcentage, le pi/po et les mm/m.

SENSITIVITY

SENSITIVITY
3.89°
HUNDREDTH
TENTH
WHOLE

Use to change precision of the mode selected.
SENSIBILIDAD—utilice para cambiar la precisión del modo seleccionado.
SENSIBILITÉ—utilisée pour changer la précision du mode sélectionné.

TOLERANCE
Adjust when the color indication is activated.
TOLERANCIA—Ajuste cuando se active el indicador de color.
TOLÉRANCE—ajustez-la lors de l'activation de l'indication de couleur.

PRECISION:

TOLERANCE
0.00°
▲ INCREASE
▼ DECREASE

- Ideal for 0° and 90°.
PRECISIÓN—Ideal para 0° y 90°.
PRÉCISION—Idéale pour 0° et 90°.

ROUGH-IN:

TOLERANCE
0.10°
▲ INCREASE
▼ DECREASE

- Ideal for quick checks and rough-in applications where precision is not required.
INSTALACIÓN OCULTA—Ideal para revisiones rápidas y aplicaciones de instalación oculta en que no se necesitan labores de precisión.
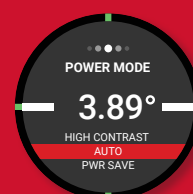INSTALLATION CACHÉE—Idéale pour des applications de vérification et d'installation cachée qui n'exigent pas de travaux de précision.

NOTE: This does not change the accuracy of the level.
NOTA: Esto no cambia la precisión del nivel.
REMARQUE : Ceci n'affecte pas la précision du niveau.

STANDARD:

TOLERANCE
0.05°
▲ INCREASE
▼ DECREASE

- Ideal for everyday applications.
CONVENCIONAL—Ideal para aplicaciones diarias.
RÉGULIER—déale pour la majorité des applications.

POWER MODE

POWER MODE
3.89°
HIGH CONTRAST
AUTO
PWR SAVE

Use to change the display brightness.
- **HIGH CONTRAST:** Ideal for bright outdoor areas.
- **AUTO:** Automatically adjusts to the environment based on the amount of light.
- **PWR SAVE:** Shuts off the front screen and only displays the top screen to save battery power.

MODO DE ENERGÍA—utilice para cambiar el brillo de la pantalla.
- CONTRASTE ALTO: ideal en áreas exteriores iluminadas.
- AUTO: se ajusta automáticamente al ambiente según la cantidad de luz.
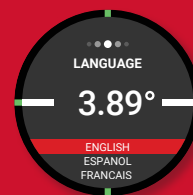- AHORRO DE ENERGÍA: apaga la pantalla frontal y solo muestra la pantalla superior para ahorrar energía de la batería.

MODE D'ÉNERGIE—utilisé pour changer la luminosité de l'écran.
- CONTRASTE ÉLEVÉ : idéal pour les espaces intérieurs très illuminés.
- AUTO : ajustement automatique à l'environnement selon la quantité de lumière.
- ÉCO. D'ÉNERGIE : cette fonction éteint l'écran avant et n'affiche que l'écran haut pour économiser de l'énergie.

LANGUAGE

LANGUAGE
3.89°
ENGLISH
ESPANOL
FRANCAIS

Use to change the language displayed on the screen. Choose from English, Spanish, and French.
IDIOMA—utilice para cambiar el idioma mostrado en la pantalla. Seleccione inglés, español y francés.
LANGUE—utilisez cette option pour changer la langue d'affichage de l'écran. Les options à choisir sont anglais, français et espagnol.

PIN MODE Modo de fijación / Mode épingle

1. When level is on, position level to desired measurement (e.g. 30°).
   Cuando está encendido el nivel, posicione a la medida deseada (p. ej., 30°).
   Lorsque le niveau est allumé, mettez le niveau dans la position correct selon la mesure désirée (p. ex. 30º).

2. Once on, or near, desired measurement press PIN ⊕ button.
   Una vez en, o cerca de la medida deseada, oprima el botón de Fijación.
   Une fois achevée la mesure désirée exacte ou approximée, appuyez sur le bouton PIN (« épingler »).

3. Blue lines at chosen measurement, indicate that PIN is active.
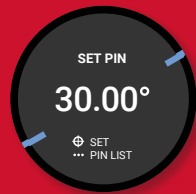   **NOTE:** Double tap the PIN ⊕ button to go to the reverse measurement.
   Las líneas azules en la medida elegida indican que la Fijación está activa.NOTA: Toque dos veces el botón de Fijación para ir a la medida reversa.
   Les lignes bleues dans la mesure choisie indiquent que l'épingle est active. REMARQUE : Vous pouvez toucher deux fois sur le bouton PIN (« épingler ») pour aller à la mesure inverse.

30.00°   **30.00°**

4. If the measurement is slightly off, hold PIN ⊕ button to enter PIN Menu.
   Si la medida está ligeramente incorrecta, sostenga el botón de Fijación para ingresar al Menú de fijación.
   Si la mesure est légèrement inégale, appuyez sur le bouton PIN (« épingler ») et maintenez-le enfoncé pour entrer dans le menu PIN (« épingler »).

SET PIN
30.00°
⊕ SET
••• PIN LIST

5. Adjust the measurement by tapping or holding the up ▲ or down ▼ buttons. When desired measurement is reached, press PIN ⊕ button to return to working screen.

NOTE: Blue lines at chosen measurement, indicate that PIN is active.
Ajuste la medida con un toque o sostenga los botones hacia arriba o hacia abajo. Cuando alcance la medida deseada, oprima el botón de Fijación para regresar a la pantalla de funcionamiento. NOTA: Las líneas azules en la medida seleccionada indican que el PIN está activo.
Ajustez la mesure en appuyant ou maintenant les boutons haut et bas. Une fois achevée la mesure désirée, appuyez sur le bouton PIN (« épingler ») pour retourner vers l'écran de travail. REMARQUE : Les lignes bleues dans la mesure choisie indiquent que le PIN est actif.

6. Press PIN ⊕ button to deactivate PIN.
   NOTE: When PIN is deactivated 0.00° and 90.00° are the active measurements.
   Oprima el botón de Fijación para desactivar la Fijación. NOTA: cuando se desactiva la Fijación, 0.00° y 90.00° son las medidas activas.
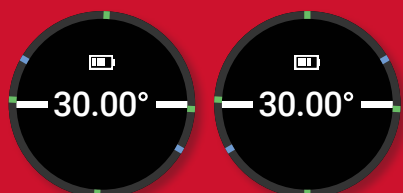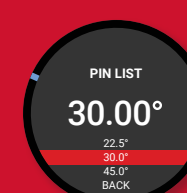   Appuyez sur le bouton PIN (« épingler ») pour désactiver cette fonction. REMARQUE : une fois désactivé le PIN (« épingle »), les mesures actives seront 0,00º et 90,00º.

7. PIN LIST: The last two PINS made are saved. To access hold PIN ⊕ button and click Select ••• button.
   Las dos últimas FIJACIONES realizadas se guardan. Para acceder, sostenga el botón de FIJACIÓN y haga clic en el botón de Seleccionar
   Les deux derniers PIN ont été enregistrés. Pour accéder, veuillez tenir le bouton « PIN » enfoncé et cliquer sur le bouton « Sélection »

PIN LIST
30.00°
22.5°
30.0°
45.0°
BACK

Milwaukee®
REDSTICK™

PINPOINT™
MEASUREMENT TECHNOLOGY

QUICK START GUIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

POWERED BY
REDLITHIUM™ USB

MORE RUN-TIME

LONGER LIFE

FASTER CHARGING

MÁS TIEMPO DE OPERACIÓN. VIDA MÁS LARGA. CARGA MÁS RÁPIDA. PLUS D'AUTONOMIE. PLUS DE DURABILITÉ. CHARGE PLUS RAPIDE.

COMPATIBLE WITH
MILWAUKEE® USB RECHARGEABLE PRODUCTS

COMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS RECARGABLES POR USB DE MILWAUKEE®

COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS RECHARGEABLES USB DE MILWAUKEE®

PINPOINT™
MEASUREMENT TECHNOLOGY

- Precision Measurement Modes
- Enhanced Visual & Audio Signals
- Dynamic 360° High-Resolution Display

PINPOINT™
Tecnología de medición
- Modos de medición de precisión
- Señales visuales y sonoras mejoradas
- Pantalla dinámica de alta resolución de 360º

PINPOINT™
Technologie de mesure
- Modes de mesure de précision
- Ignaux audio et vidéo améliorés
- Écran haute résolution dynamique à 360º

Learn More at
Conozca más en / Pour en savoir plus, rendez-vous sur

milwaukeetool.com

Join us on
Síganos en / Rejoignez-nous sur

f **facebook.com/MilwaukeeTool**

🐦 **twitter.com/MilwaukeeTool**

▶ **youtube.com/METToolTV**

📷 **instagram.com/MilwaukeeTool**

MLDIG14
14" REDSTICK™ Digital Level with PINPOINT™ Measurement Technology
Nivel digital de 36 cm (14") REDSTICK™ con PINPOINT™ tecnología de medición de precisión
Niveau digital de 36 cm (14") REDSTICK™ avec PINPOINT™ technologie de mesure épingle

MLDIG24
24" REDSTICK™ Digital Level with PINPOINT™ Measurement Technology
Nivel digital de 61 cm (24") REDSTICK™ con PINPOINT™ tecnología de medición de precisión
Niveau digital de 61 cm (24") REDSTICK™ avec PINPOINT™ technologie de mesure épingle

MLDIG48
48" REDSTICK™ Digital Level with PINPOINT™ Measurement Technology
Nivel digital de 122 cm (48") REDSTICK™ con PINPOINT™ tecnología de medición de precisión
Niveau digital de 122 cm (48") REDSTICK™ avec PINPOINT™ technologie de mesure épingle

MLDIG72
72" REDSTICK™ Digital Level with PINPOINT™ Measurement Technology
Nivel digital de 183 cm (72") REDSTICK™ con PINPOINT™ tecnología de medición de precisión
Niveau digital de 183 cm (72") REDSTICK™ avec PINPOINT™ technologie de mesure épingle

3 YEAR ACCURACY GUARANTEE
0°, 90°/.03° and 1°- 89°/.10°
3 años de precisión garantizada
3 ans de précision garantie

3 2 YEAR WARRANTY TOOL / BATTERY